

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 4 月 25 日


リコール届出番号	外 - 2652	リコール開始日：平成 30 年 4 月 25 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4160 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	始動装置 (スターター用電源供給配線)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スターター電源供給ハーネスの取り付けが不適切なため、当該ハーネスが EGRバルブ周辺と接触するものがある。そのため、エンジンの振動等によりハーネスの被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して火災に至るおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、スターター電源供給ハーネスを点検し、取り付け位置に誤りがあった場合は、正しい位置に変更する。また、被覆が損傷していた場合は当該ハーネスを新品と交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2652のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJAHWWGS187963 平成28年11月1日	1台	
	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHAHWWGS005630～VF3LHAHWWHS096770 平成28年7月8日～平成29年5月29日	358台	
	LDA-T9WAH01		VF3LJAHWWFS330968～VF3LJAHWWHS095348 平成28年7月8日～平成29年5月29日	292台	
	LDA-W2AH02	「508」	VF38DAHWTFL033235～VF38DAHWTGL019814 平成27年9月14日～平成28年7月26日	21台	
	LDA-W2WAH02		VF38EAHWTFL032283～VF38EAHWTGL020010 平成28年6月15日～平成28年10月31日	12台	

シトロエン	LDA-B7CAH02	「DS4」	VF7NXAHWTGY525072～VF7NXAHWTHY502024 平成28年6月27日～平成29年3月3日	174台	
	LDA-B8AH02	「DS5」	VF7KFAHWTGS503577～VF7KFAHWTGS505681 平成28年7月26日～平成28年12月2日	6台	
合計	計7型式	計5車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年9月14日～平成29年5月29日	864台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

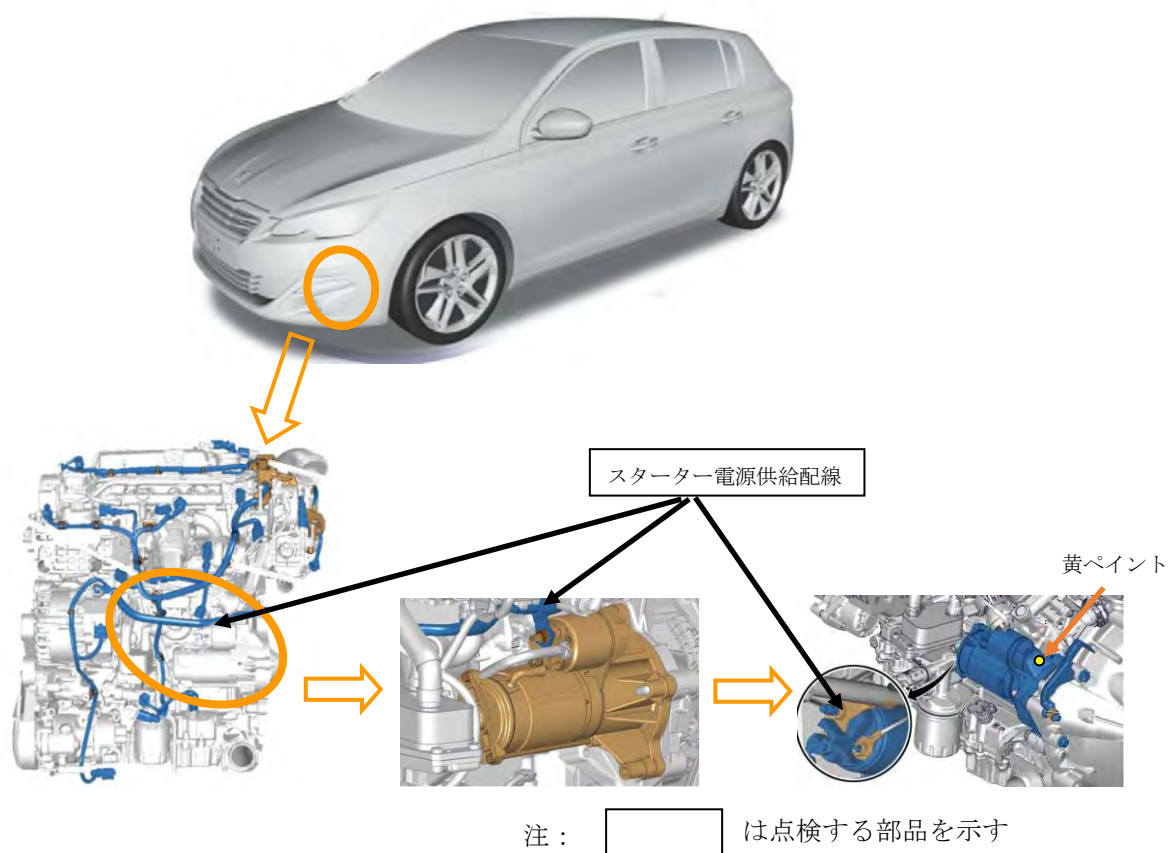

### 不具合の内容

スターター電源供給ハーネスの取り付けが不適切なため、当該ハーネスがEGRバルブ周辺と接触するものがある。そのため、エンジンの振動等によりハーネスの被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、スターター電源供給ハーネスを点検し、取り付け位置に誤りがあった場合は、正しい位置に変更する。また、被覆が損傷していた場合は当該ハーネスを新品と交換する。

### 識別

エンジンスターター本体に黄ペイントを塗る。