

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 7 月 28 日

リコール届出番号	外-3062	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)		
不具合部位（部品名）	冷却装置（リザーバータンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却装置のリザーバータンクにおいて、金型の確認が不十分なため、ブリーザーホース接続孔の内径が基準値より大きいものがある。そのため、ホース接続部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯してエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リザーバータンクの製造メーカー・製造週を確認し、該当する場合はリザーバータンクを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3062のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3BA-D34HN05	「DS 3 クロスバック」	VR1URHNSSKW040828～VR1URHNSSKW118494 令和元年7月4日～令和元年11月20日	497台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和元年7月4日～令和元年11月20日	計497台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

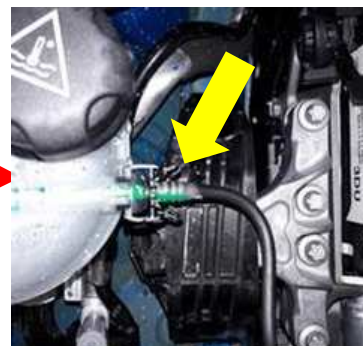

注：  は対策する箇所を示す

リザーバータンク

### 不具合の内容

冷却装置のリザーバータンクにおいて、金型の確認が不十分なため、ブリーザーホース接続孔の内径が基準値より大きいものがある。そのため、ホース接続部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯してエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リザーバータンクの製造メーカー・製造週を確認し、該当する場合はリザーバータンクを対策品に交換する。

### 識別

助手席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。