

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 7 月 28 日

リコール届出番号	外-3063	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)			
不具合部位（部品名）	冷却装置（リザーバータンク）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却装置のリザーバータンクにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、接合部の溶着が不十分なものがある。そのため、接合部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯しエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、リザーバータンクを点検し、接合部の厚みが基準値以上の場合はリザーバータンクを良品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3063のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3BA-D34HN05	「DS 3 クロスバック」	VR1URHNSSKW111089～VR1URHNSSKW118494 令和元年11月20日～令和元年12月4日	24台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和元年11月20日～令和元年12月4日	計24台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

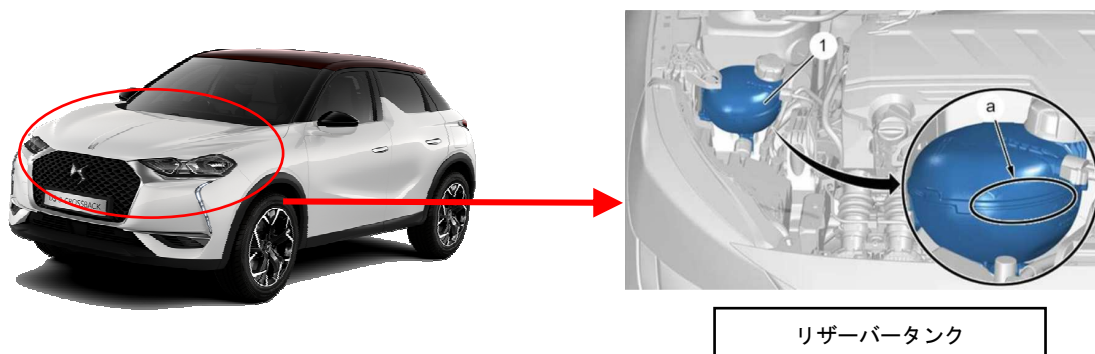

注： は対策する箇所を示す

不具合の内容

冷却装置のリザーバタンクにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、接合部の溶着が不十分なものがある。そのため、接合部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯しエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リザーバタンクを点検し、接合部の厚みが基準値以上の場合はリザーバタンクを良品に交換する。

識別

助手席側ドアロックストライカー下側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。