

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3 年 6 月 3 日

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-----|
| リコール届出番号 | 外-3223 | リコール開始日：令和 3 年 6 月 3 日 | |
| 届出者の氏名又は名称 | Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール) | | |
| 不具合部位 (部品名) | 前照灯 (ヘッドライト自動調整ユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ヘッドライト自動調整ユニットにおいて、半田付け時の温度管理が不適切なため、設定温度が低い状態で半田付けされ、不十分な状態で取付けられたものがある。そのため、走行振動等により半田が剥がれることで、導通不良が発生し、警告灯が点灯及びヘッドライトの照射角度自動調整が作動しなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ヘッドライト自動調整ユニットを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0 件 | 事故の有無 | 0 件 |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているの、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|-------------|---------------|---|------------|----|
| DS | 5BA-D34HN05 | 「DS 3 クロスバック」 | VR1URHNSSLW009572～VR1URHNSSLW026325 令和2年4月18日～令和2年12月15日 | 61台 | |
| 合計 | 計1型式 | 計1車種 | 輸入期間の全体の範囲 令和2年4月18日～令和2年12月15日 | 計61台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

ヘッドライト自動調整ユニットにおいて、半田付け時の温度管理が不適切なため、設定温度が低い状態で半田付けされ、不十分な状態で取付けられたものがある。そのため、走行振動等により半田が剥がれることで、導通不良が発生し、警告灯が点灯及びヘッドライトの照射角度自動調整が作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヘッドライト自動調整ユニットを良品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段右側に白ペイントを塗る。