

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 02 月 22 日


リコール届出番号	外-3566	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(タイミングベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイミングベルトにおいて、特定の燃料や添加剤の影響によるエンジンオイルの変質のため、エンジンオイルに浸された構造のタイミングベルトの劣化が進行しているものがある。そのため、タイミングベルトの表面が剥離してブレーキバキュームポンプが破損し、ブレーキ倍力装置の機能が低下する		
改善措置の内容	全車両、以下の措置を実施する。 ① タイミングベルトを点検し、劣化が確認された場合は、タイミングベルト、バキュームポンプ、オイルフィルターを新品に交換する。 ② エンジン ECU のソフトウェアを対策プログラムに更新し、倍力装置の機能低下に関する警告機能を追加する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9HN01	「208」	VF3CCHNZTFT032489～VF3CCHNZTLW005900 平成 27 年 07 月 28 日～令和 02 年 08 月 31 日	7,561 台	
	ABA-A94HN01	「2008」	VF3CUHNZTFY103626～VF3CUHNZTKY208506 平成 27 年 12 月 28 日～令和 02 年 03 月 23 日	6,008 台	
	ABA-T9HN02	「308」	VF3LPHNYWES060476～VF3LPHNYWJS323532 平成 26 年 09 月 09 日～平成 30 年 09 月 23 日	3,369 台	
	ABA-T9WHN02	「308」	VF3LRHNYWES107032～VF3LRHNYWJS326288 平成 26 年 09 月 09 日～平成 30 年 12 月 25 日	2,194 台	
シトロエン	ABA-B6HN01	「C3」	VF7SXHNZTHT503607～VF7SXHNZTKT692635 平成 29 年 02 月 23 日～令和 02 年 01 月 16 日	6,100 台	
	ABA-B7HN02	「C4」	VF7NCHNYTFY509174～VF7NCHNYTJY501170 平成 27 年 05 月 01 日～平成 30 年 04 月 18 日	423 台	

	ABA-A5CHN01	「DS3」	VF7SAHNZTFW572701～VF7SBHNZTHW519904 平成 27 年 09 月 16 日～平成 30 年 07 月 13 日	1,339 台	
	(7 型式)	(6 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 26 年 09 月 09 日～令和 02 年 08 月 31 日	(計 26,994 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

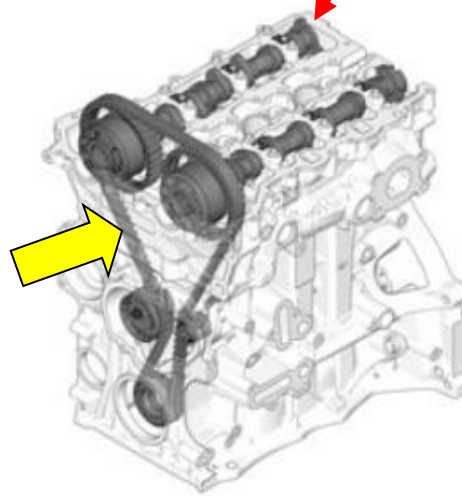

タイミングベルト

不適合部位

交換/対策部位

タイミングベルトにおいて、特定の燃料や添加剤の影響によるエンジンオイルの変質のため、エンジンオイルに浸された構造のタイミングベルトの劣化が進行しているものがある。そのため、タイミングベルトの表面が剥離してブレーキバキュームポンプが破損し、ブレーキ倍力装置の機能が低下する。

改善の内容

全車両、以下の措置を実施する。

- ① タイミングベルトを点検し、劣化が確認された場合は、タイミングベルト、バキュームポンプ、オイルフィルターを新品に交換する。
- ② エンジン ECU のソフトウェアを対策プログラムに更新し、倍力装置の機能低下に関する警告機能を追加する。

識別 : 車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。