

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 10 月 26 日

リコール届出番号	外-3648	リコール開始日	令和 05 年 10 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : <a href="https://www.stellantis.jp">https://www.stellantis.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	制動灯等(テールランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールランプにおいて、組み付けが不適切なため、テールゲートパネルと強く干渉しているものがある。そのため、テールランプのハウジングが損傷し、雨水等がランプ内部に侵入するおそれがある。最悪の場合、テールランプが点灯しなくなる。		
改善措置の内容	全車両、テールランプのスタッド部にスペーサーを追加する。なお、シャワーテストを行い、テールランプ内に水入りが認められる場合にはテールランプを良品に交換する。		
不具合件数	7 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRKY216768～VR1JJEHZRLY049474 令和元年 12 月 24 日～令和 03 年 02 月 03 日	159 台	
DS	7BA-X745G06	「DS 7」	VR1J45GGUKY029481～VR1J45GGULY049834 令和元年 12 月 04 日～令和 03 年 02 月 03 日	128 台	
DS	ABA-X745G06	「DS 7」	VR1J45GGRJY002995～VR1J45GGRKY154705 平成 30 年 05 月 28 日～令和 02 年 01 月 16 日	316 台	
DS	LDA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRJY002938～VR1JJEHZRLY019677 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 04 月 18 日	547 台	
	(4 型式)	(1 車種)	( 輸入 期間 の 全 体 の 範 囲 ) 平成 30 年 05 月 28 日～令和 03 年 02 月 03 日	(計 1,150 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

# 改善箇所説明図



テールランプ

交換/対策部位

基準不適合部位

テールランプにおいて、組み付けが不適切なため、テールゲートパネルと強く干渉しているものがある。そのため、テールランプのハウジングが損傷し、雨水等がランプ内部に侵入するおそれがある。最悪の場合、テールランプが点灯しなくなる。

## 改善の内容

全車両、テールランプのスタッド部にスペーサーを追加する。なお、シャワーテストを行い、テールランプ内に水入りが認められる場合にはテールランプを良品に交換する。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から1桁目の上部に黄色のペイントを塗る。