

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和05年10月12日

リコール届出番号	外-3697	リコール開始日	令和05年10月12日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	制動灯等(テールランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左側テールランプにおいて、本体とレンズの接合部の溶着が不十分なため、剥がれるおそれがある。このため、雨水等がランプ内部に侵入し、回路の短絡が発生して、テールランプが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側テールランプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBUNY631598～VR1J45GBUNY633038 令和04年12月27日～令和05年03月04日	15台	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和04年12月27日～令和05年03月04日	(計15台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



テールランプ(左)

 交換/対策部位

基準不適合部位

左側テールランプにおいて、本体とレンズの接合部の溶着が不十分なため、剥がれるおそれがある。このため、雨水等がランプ内部に侵入し、回路の短絡が発生して、テールランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左側テールランプを良品に交換する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から4桁目の上部に黄色のペイントを塗る。