


DS DS9 E-TENSE 4ドア / 5シート / セダン (2021年10月 →)







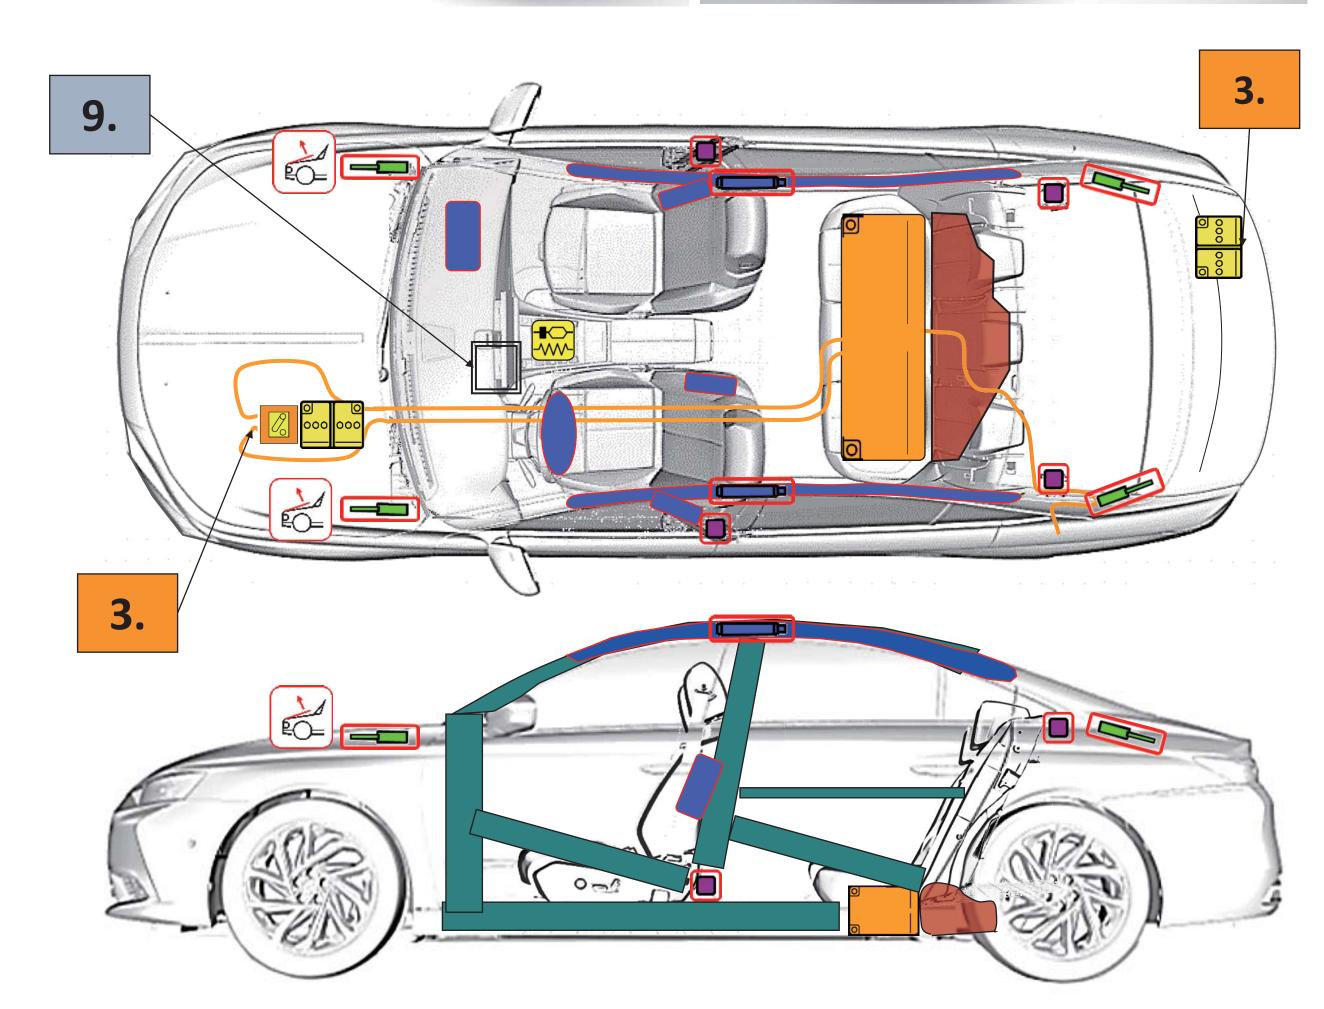

	エアバッグ		貯蔵ガス・ インフレータ	シート・ベルト・ プリテンショナ	SRS コントロール・ ユニット	歩行者保護 アクティブ・ システム
			ガス・ストラット/ プリロード・ スプリング	高強度ゾーン	特別な注意を 要するゾーン	
000000	低電圧バッテリ					
	高電圧 バッテリ・パック	2	高電圧 電源ケーブル			
		9	高電圧切断用の 低電圧装置	フューエル・ タンクの 中身はガソリン/ エタノール		

STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_21_00350	2	2022年7月26日	1/4

1. 識別方法





エンジン音が聞こえなくても、車両が通電状態でないわけではありません。車両の電源を完全に遮断するまでは、無音状態で動きだしたり、 瞬間的に再始動したりすることがあります。適切な個人用保護具(PPE)を着用してください。





2. 車両の停止 / 支持 / リフトアップ

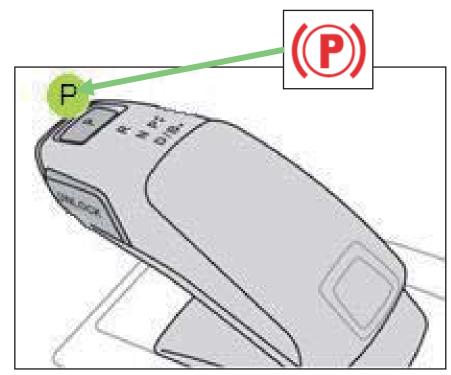

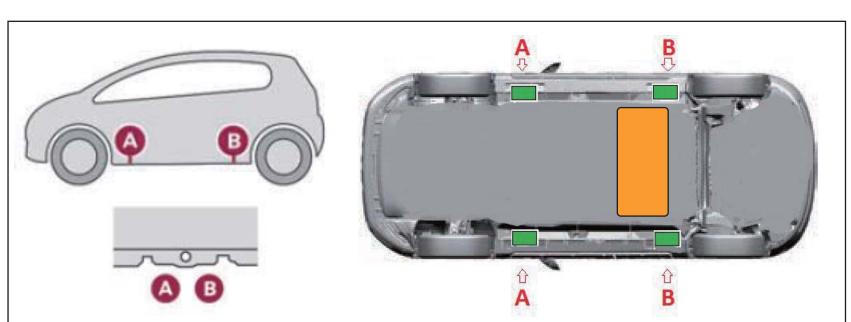





フューエル・システムや高電圧電源ケーブルの下に木製ブロックを積んだり、救助用のエア・リフティング・バッグを置いたりしないでください。 燃料漏れや火災、感電の原因になります。

3. 直接的な危険の排除 / 安全規制

通常の機能停止方法






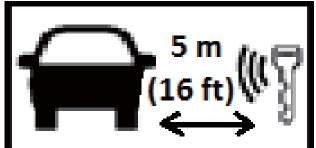









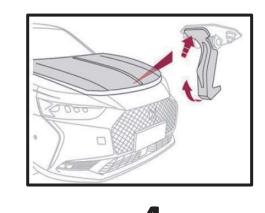


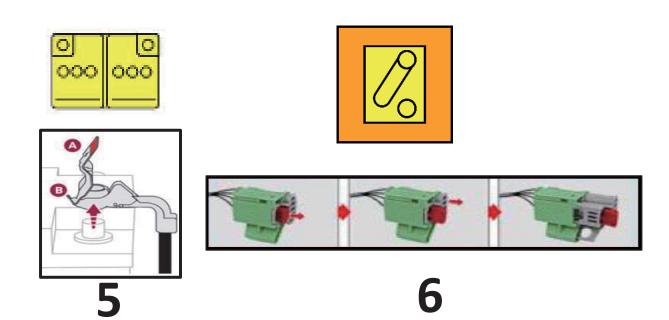


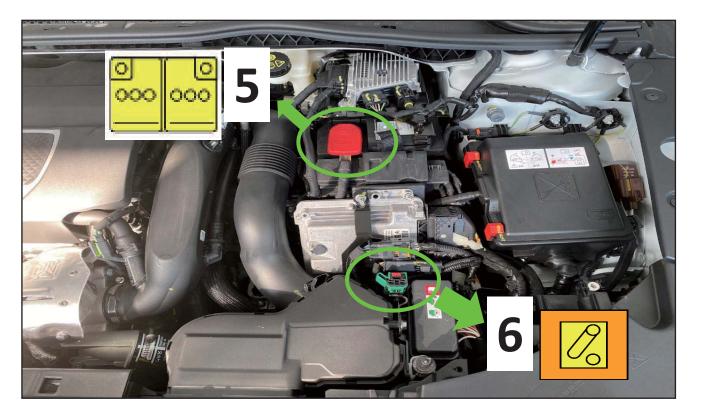


STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_21_00350	2	2022年7月26日	2/4



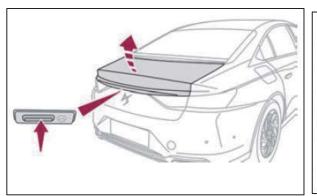

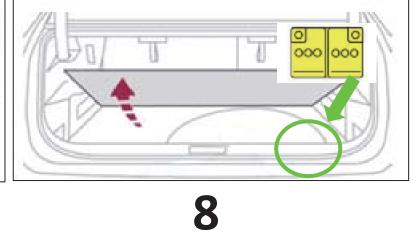

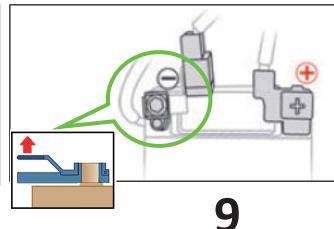



4. 車内へのアクセス


強化ガラス -

ガラスのタイプ

ラミネート加工ガラス -






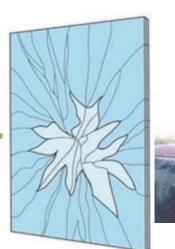



ドア・ラッチ



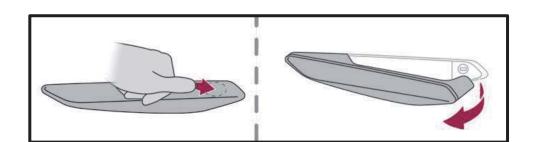





5. 貯蔵エネルギー / 液体 / 気体 / 固体

000000	12V	
O Li-ion	370V	
	/	
	43ℓ	



バッテリ・パックからクーラントが漏れると、熱暴走の危険性があり、不安定になります。赤外線カメラでバッテリ・パックの 温度を点検してください。



STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_21_00350	2	2022年7月26日	3/4

6. 火災の場合



大量の水をかけてください







再発火の可能性あり!




リチウムイオン・バッテリは自然発火したり、いったん消火しても再発火したりすることがあります。 高電圧バッテリの温度を監視してください!


7. 水没した場合

車両を水中から引き上げ、その後「3. 直接的な危険の排除 / 安全規制」の手順に従ってください。

8. けん引 / 輸送 / 保管

フロント・フックの位置

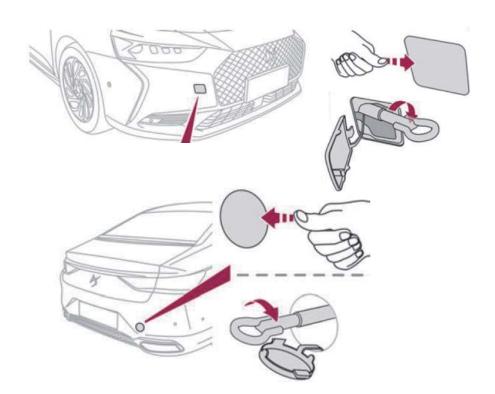

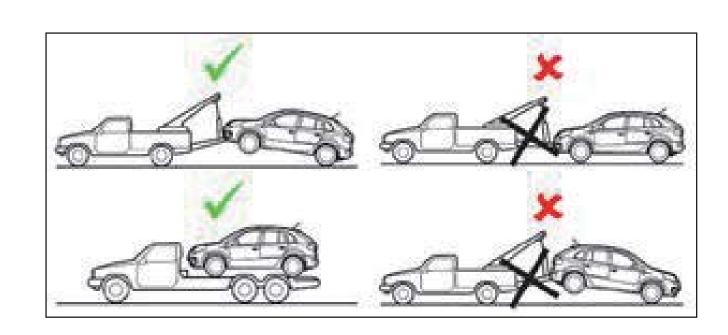


リヤ・フックの位置


他の車両から安全な距離を取ってください



再発火の可能性あり!

9. その他の重要情報

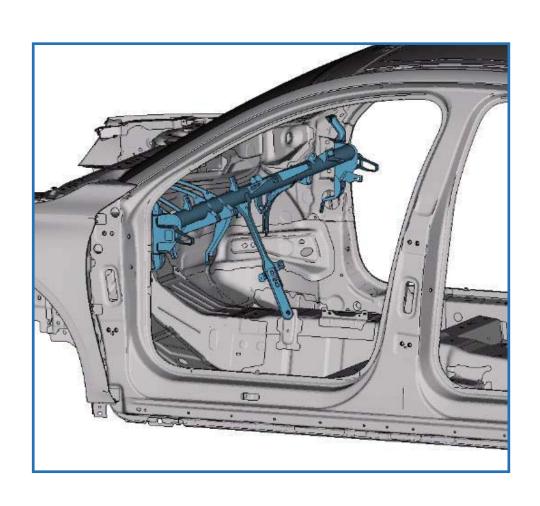

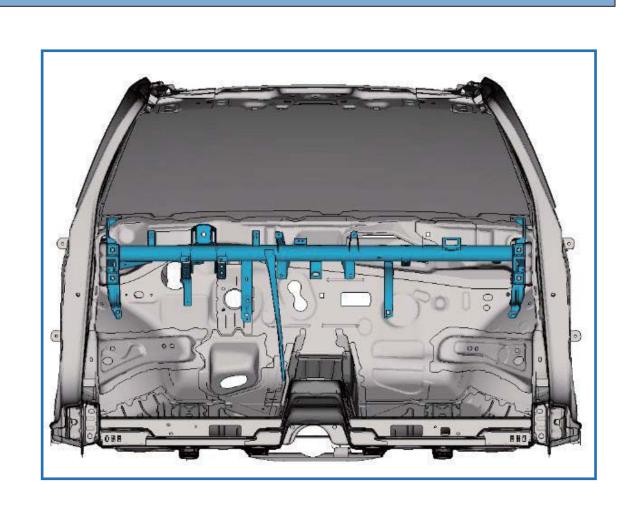

STELLANTIS	ID番号	バージョン番号	日付	ページ
	01365_21_00350	2	2022年7月26日	4/4