

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 元年 6月 11日

リコール届出番号	外 - 2861	リコール開始日： 令和 元年 6月 11日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-92-6813 DS コール)		
不具合部位 (部品名)	エアバッグ装置 (クッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグにおいて、製造工程のクッション格納作業用工具が不適切なため、クッションカバーが損傷した状態で格納されているものがある。そのため、エアバッグのクッション機能が劣るものがあり、最悪の場合、エアバッグ展開時に乗員の保護が十分できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2861のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	ABA-X745G06	「DS7」	VR1J45GGRJY169612～VR1J45GGRJY185811 平成30年11月27日～平成30年12月25日	18台	
	LDA-X74AH01		VR1JJEHRJY157681～VR1JJEHRJY180838 平成30年11月27日～平成30年12月25日	8台	
合計	計 2 型式	計 1 車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年11月27日～平成30年12月25日	26台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

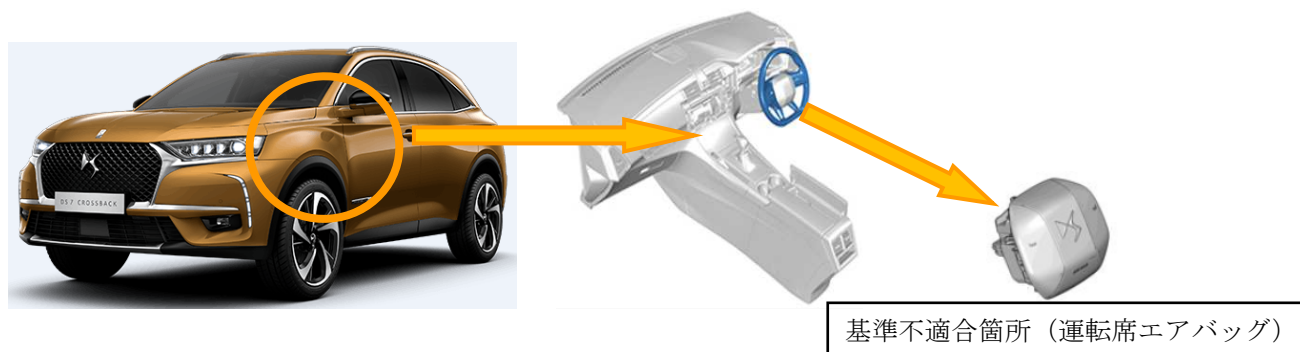

注： は交換する部品を示す

不具合の内容

運転席用エアバッグにおいて、製造工程のクッション格納作業用工具が不適切なため、クッションカバーが損傷した状態で格納されているものがある。そのため、エアバッグのクッション機能が劣るものがあり、最悪の場合、エアバッグ展開時に乗員の保護が十分できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品に交換する。

識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの上側1つに黒ペイントを塗る。