

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 8 月 27 日

リコール届出番号	外-3082	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先：0120-92-6813 DS コール)			
不具合部位（部品名）	原動機（エンジンコントロールユニット）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、低エンジン回転・定速走行などの低負荷走行の際に、NO <sub>x</sub> （窒素酸化物）センサーが正しく機能していないと誤診断し、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両：対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3082のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY182906～VR3FHEHZRKY033442 平成31年2月20日～令和元年5月14日	289台	
DS	LDA-X74AH01	「DS7」	VR1JJEHZRHY161620～VR1JJEHZRKY033291 平成30年7月13日～令和元年5月14日	232台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年7月13日～令和元年5月14日	計521台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

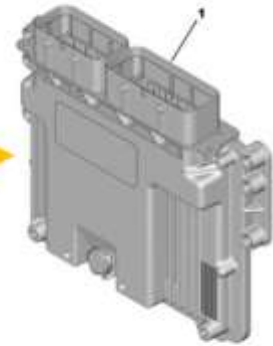

エンジンコントロールユニット

注：  はプログラムを書き換える部品を示す

### 不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、低エンジン回転・定速走行などの低負荷走行の際に、NO<sub>x</sub>（窒素酸化物）センサーが正しく機能していないと誤診断し、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

### 識別

助手席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に青ペイントを塗る。