

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 9 月 17 日


リコール届出番号	外-3090	リコール開始日：準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4106 シトロエンコール) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)			
不具合部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、長時間市中走行した後に急激な加速をした際、尿素SCRシステムが正常に作動していないと誤診断し、警告灯が点灯するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3090のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRKS152038～VF3LHEHZRKS312348 令和元年5月14日～令和元年8月29日	6台	
	LDA-T9WAH01		VF3LJEHZRKS310928～VF3LJEHZRKS312637 令和元年8月29日	9台	
	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRKS226643～VF3MJEHZRKS327494 令和元年7月4日～令和元年8月29日	249台	
	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRKY010807～VR3FJEHZRKY149679 平成31年3月19日～令和元年8月29日	172台	
	LDA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRKL057336～VF3MJEHZRKS330031 令和元年7月4日～令和元年8月29日	434台	
シトロエン	3DA-B787AH01	「C4スペースツアラー」	VF73AEHYRKJ576681～VF73AEHYRKJ738802 令和元年6月21日～令和元年8月29日	54台	

シトロエン	3DA-C84AH01	「C5エアクロス」	VR7AJEHzRKL029235～VR7AJEHzRKL087130 令和元年6月21日～令和元年8月29日	59台	
DS	LDA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHzRJY062476～VR1JJEHzRKY152014 平成30年7月13日～令和元年9月25日	102台	
合計	計8型式	計7車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年7月13日～令和元年9月25日	計1,085台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

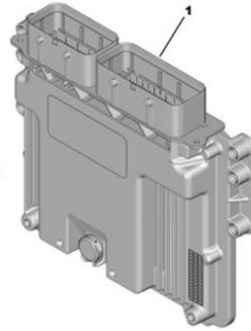

エンジンコントロールユニット

注： は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、長時間市中走行した後に急激な加速をした際、尿素SCRシステムが正常に作動していないと誤診断し、警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別

車台番号打刻の下段左側に白ペイントを塗る。