

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表



リコール届出日:令和07年01月30日

リコール届出番号	外-3920	リコール開始日	令和07年01月30日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(シートベルト固定ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント左座席シートベルトの固定ボルトにおいて、製造工程が不適切なため、規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ボルトから異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当の固定ボルトを適正トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3DA-D41YH01	「DS 4」	VR1FCYHZTN1026752～VR1FCYHZTP1058095 令和04年11月03日～令和05年11月06日	9台	
DS	3LA-D415G06H	「DS 4 E-TENSE」	VR1F4DGYTN1026782～VR1F4DGYTP1038011 令和05年08月28日～令和05年11月06日	3台	
	(2型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和04年11月03日～令和05年11月06日	(計12台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図

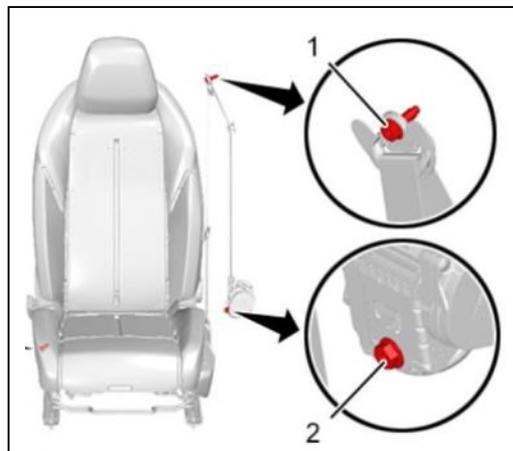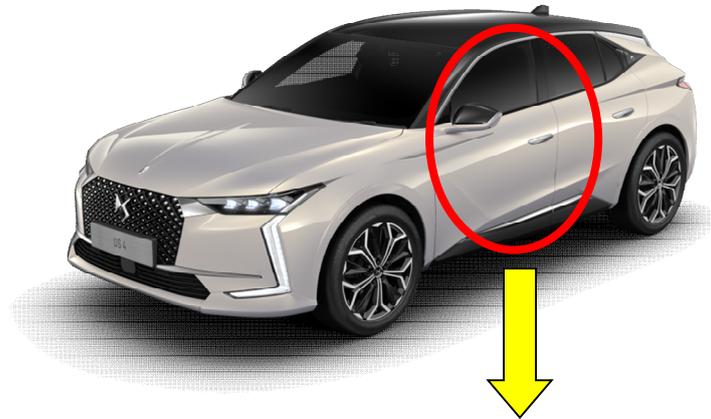

助手席シートベルト
固定ボルト(1、2)

 交換/対策部位

基準不適合部位

フロント左座席シートベルトの固定ボルトにおいて、製造工程が不適切なため、規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ボルトから異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当の固定ボルトを適正トルクで締め付ける。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に白色のペイントを塗る。