

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 07 年 04 月 22 日

リコール届出番号	外-3988	リコール開始日	令和 07 年 04 月 22 日
届出者の氏名又は名称	製作国：フランス共和国 製作者名：DS Automobiles 問い合わせ先：専用フリーダイヤル ：TEL:0120-92-6813 ホームページ：https://www.stellantis.jp Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リアサスペンションリンクロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンションリンクロッドにおいて、設計基準が不適切なため、ブッシュの嵌合強度が不足している。そのため、使用過程でブッシュの嵌合が緩み異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ブッシュがロッドから分離して、リアサスペンションの適切なアライメントを保持できずに走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアサスペンションリンクロッド(左右)を対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBUNY534426～VR1J45GBUPY557874 令和 04 年 06 月 22 日～令和 06 年 06 月 16 日	98 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 04 年 06 月 22 日～令和 06 年 06 月 16 日	(計 98 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図

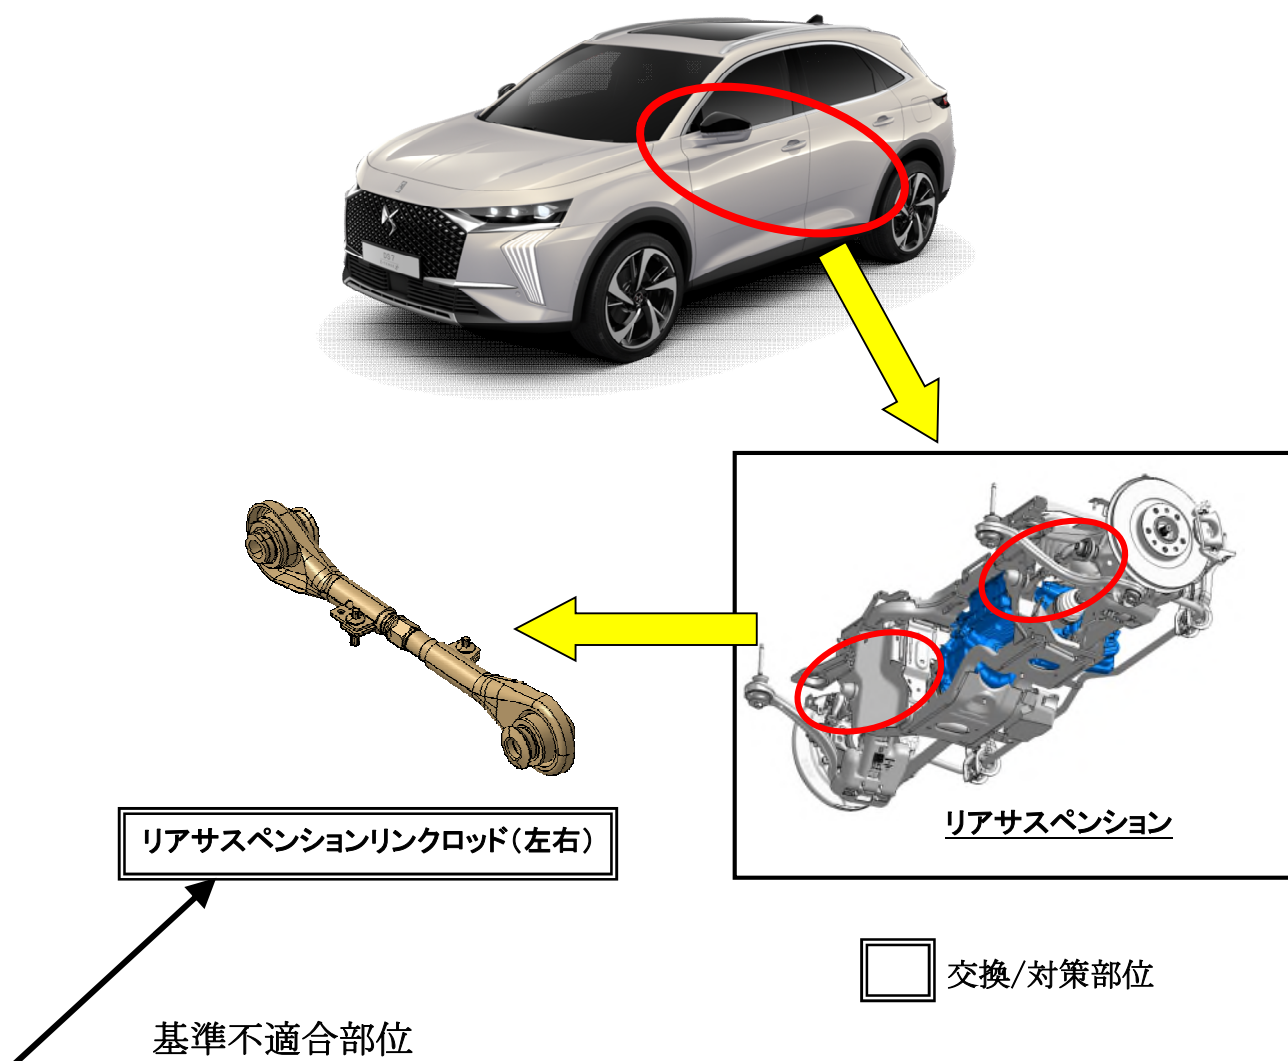

リアサスペンションリンクロッドにおいて、設計基準が不適切なため、ブッシュの嵌合強度が不足している。そのため、使用過程でブッシュの嵌合が緩み異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ブッシュがロッドから分離して、リアサスペンションの適切なアライメントを保持できずに走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、リアサスペンションリンクロッド(左右)を対策品に交換する。

識別 : 車台番号の左から5桁目の上部に、白色のペイントを塗る。